

MONTASJEANVISNING

1 FORBEREDELSE

Kontroller at overflaten er glatt gjennom å dra en sparkelspade over overflaten på gipsplaten der Wet-Stick skal monteres, for å sjekke eventuelle forhøyninger. Hvis kniven treffer et skruehode, sett skruen litt dypere. Bruk en rasp for å rydde opp kanter om nødvendig. Børst bort støv fra overflaten, slik at hjørneprofilen hefter godt. Vær nøyaktig, slik at man unngår at listen slipper.


HJELPFULLE TIPS

Ved større jobber sparer man mye tid gjennom å kappe flere hjørneprofiler samtidig med en kappsag.

Ved lange installasjoner anbefales bruk av slagsnor for å enklere opprettholde en rett linje.



2 INSTALLASJON

- Mål og kutt Wet-Stick til passende lengde med en saks eller lignende. For best mulig tilpassing kuttes endene i 45° vinkel.
- Spray rent vann på innsiden av Wet-Stick. Sørg for at hjørnebeskyttelsen blir tilstrekkelig våt. Bruk alltid en håndsprøyte til å påføre vann. Vannet skal ikke påføres med klut, svamp, pensel eller lignende som kan fjerne limet fra overflaten. Plasser Wet-Stick vertikalt så overskytende vann kan renne av.
- Vent i 40-60 sekunder inntil limet er aktivert. Test klebeevnen ved å presse tommelen mot limsiden. Kleber den godt, er Wet-Stick klar til montering.
- Plasser den fuktige, selvklebende siden av hjørnebeskyttelsen på veggens hjørne og tilpass tett mot taket. Hjørnebeskyttelsen plasseres vinkelrett over hjørnet slik at nesene går i liv med utvendig hjørne. Trykk hjørnebeskyttelsen på plass for hånd eller med roller. Var nøye med å trykke den godt fast, hele veien.

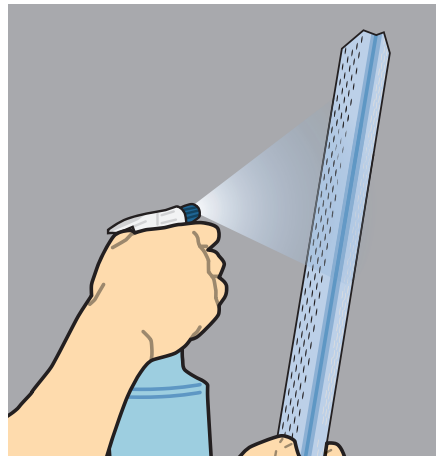


HJELPFULLE TIPS

Under kaldere forhold aktiveres limet raskere ved hjelp av rent, varmt vann, som samtidig sikrer god vedheft. Tilsett noen dråper konditorfarge i vannet for at det skal være lett å se hvor du har sprayet.

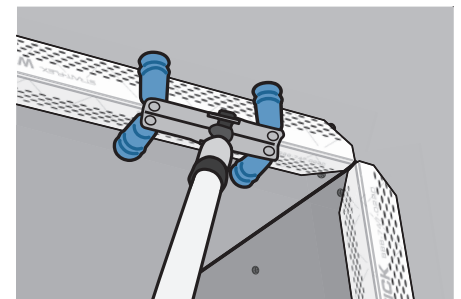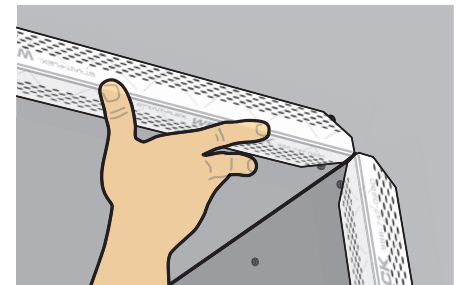


3 FØRSTE SPARKLING

Etter ca. en 30-60 minutter kan første laget med sparkelmasse påføres over hjørnebeskyttelsen, med hjelp av en sparkelspade (200-250 mm), slik at hullene fylles igjen. La det deretter tørke. Husk at tørketiden kan påvirkes av temperatur og luftfuktighet.

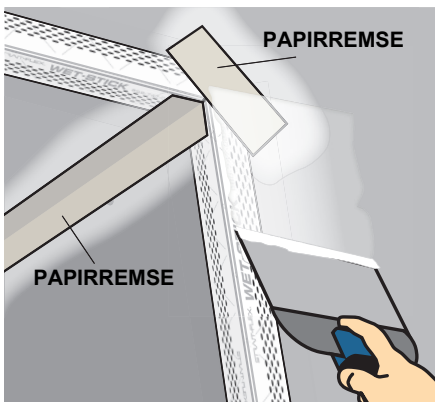

4 ANDRE SPARKLING

Påfør andre lag sparkelmasse over hjørnebeskyttelsen med bredsparkel (250-300 mm) og la det tørke.

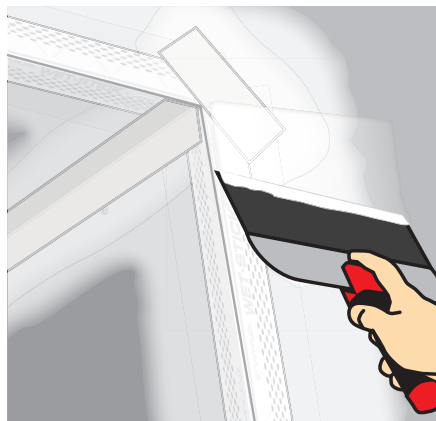

HJELPFULLE TIPS

Lettvektssparkel i andre laget gjør sliping så mye enklere.

5 SLIPING

Slip overflaten med sandpapir. Nå er overflaten klar for tapetsering eller maling.

